



COMUNE DI PADOVA
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

Via Tommaseo, 60 - 35100 Padova
tel. 0498204145 fax 0498207126
Codice Fiscale 00644060267

Spett.le Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Veneto Orientale
Santa Croce - 770
30135 - VENEZIA (VE)
PEC: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Richiesta di nulla osta, ai sensi dell'art 27 del D.L. 22 gennaio 2004 n.°42, per l'abbattimento di n. 10 individui arborei radicati nei giardini dell'Arena.

A seguito di valutazioni visive e strumentali che hanno interessato 91 esemplari arborei presso l'area in oggetto, si è riscontrata la presenza di 10 esemplari per i quali è stato prescritto l'abbattimento. La maggior parte sono individui maturi, spesso a fine ciclo, con difetti al colletto, al fusto o in chioma, che ne precludono la stabilità. Molti sono interessati da avanzati processi di degradazione del legno, peraltro confermati dalle analisi strumentali svolte (vedi referti, Allegato 2).

VIA/PIAZZA	QUARTIERE	N. ALBERI	SPECIE	SITO	MOTIVAZIONE
VIA PORCIGLIA	1	1	Acer platanoides	9991684/8	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Pianta con diffusi rami secchi e carpofori di saprofiti su branche primarie. Radici strozzanti. Aspettative di vita condizionate dai gravi problemi fitosanitari.
CORSO GARIBALDI	1	1	Acer pseudoplatanus	9991668/67	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Presenza carpofori agrocyebe aegerita su

					fusto e colto. Pianta con diffusi processi di carie, ridotte aspettative vita. Le cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile.
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis australis	9991668/72	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Ampia cavità non compartimentata. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto in quota. Cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile.
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis australis	9991668/73	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Ampia cavità al fusto e ampie sacche di carie in espansione dall'apparato radicale. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto. Cure colturali di contenimento non riducono il rischio ad un livello accettabile.
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis occidentalis	9991668/96	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Rilevata estesa cavità al fusto causa rimozione branca. Presenza carpofori Armillaria spp alla base. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto.
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis australis	9991668/108	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Ampia cavità alla base e nel cilindro centrale presumibilmente in salita da apparato radicale. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto.
CORSO GARIBALDI	1	1	Prunus avium	9991668/160	Portamento compromesso; le aspettative vita risultano ridotte e condizionate da gravi problemi strutturali (rimane una branca sbilanciata e affetta da gommosi

					parassitaria), con rischio di rottura al castello. Albero gravemente deperiente.
CORSO GARIBALDI	1	1	Poncirus trifoliata	9991668/283	Morta.
CORSO GARIBALDI	1	1	Populus nigra L.	9992393/2	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario compromesso. Presenza carpofori di <i>agroclybe aegerita</i> al colletto. Assenza contrafforti. Aspettative di vita condizionate dai gravi problemi fitosanitari.
CORSO GARIBALDI	1	1	Populus nigra L.	9992393/3	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario compromesso. Ampia cavità interna al colletto e fusto. Cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Si prevede la sostituzione dei bagolari e del ciliegio con alberi della stessa specie, in particolare per il ciliegio sarà messo a dimora il *Prunus subhirtella 'Autumnalis'*, in quanto è una varietà più ornamentale e che presenta una maggior capacità di resistenza all'ambiente urbano. I pioppi invece saranno sostituiti con delle *Quercus palustris 'Fastigiata'*, in quanto è una specie che si adatta maggiormente all'area prossima al canale. Per quanto riguarda gli aceri invece, una pianta sarà sostituita da una specie di dimensioni più piccole (*Philadelphus coronarius*), a causa dello spazio ridotto, mentre l'altra non verrà sostituita in quanto l'attuale albero si trova troppo vicino all'edificio. Al posto del *Poncirus trifoliata* sarà messo a dimora un *Cornus florida 'Cherokee Sunset'*.

Tanto si comunica per gli atti di Vostra competenza.

Allegati: inquadramento dell'area con indicata l'ubicazione delle piante e schede VTA con foto.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

ALLEGATO 1

Elaborati cartografici

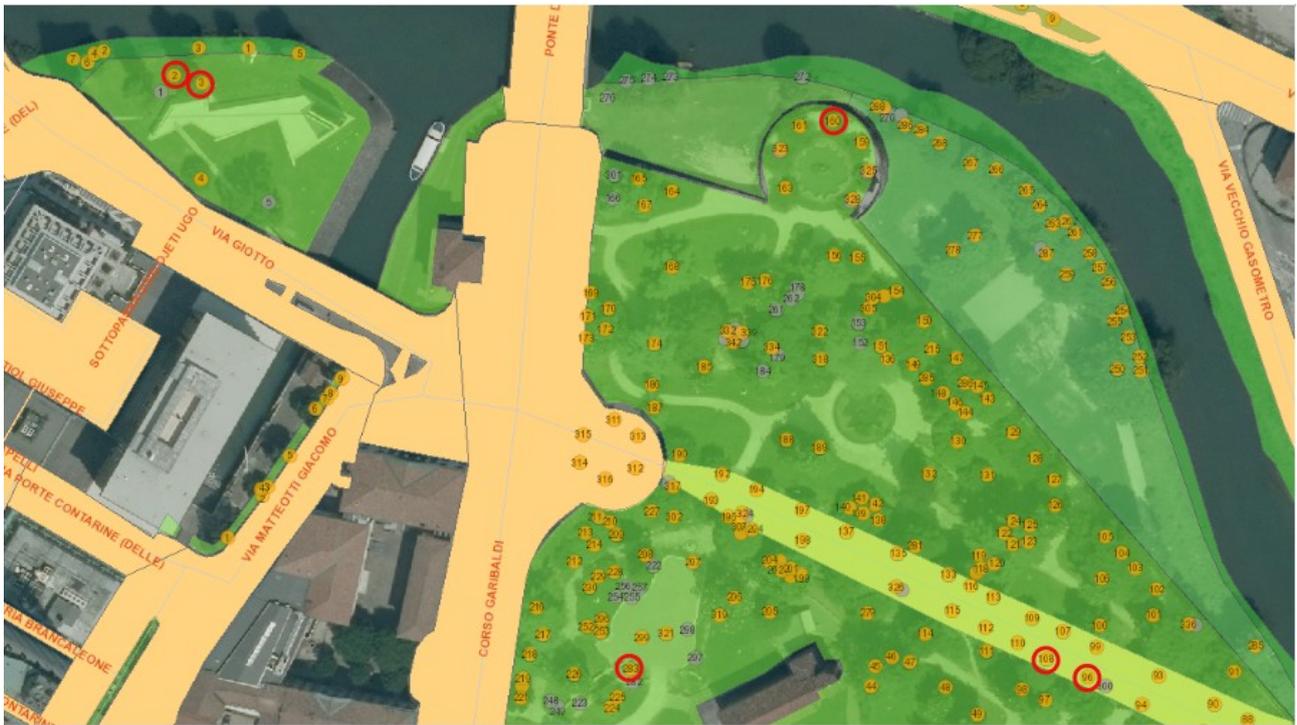


Fig. 1. Inquadramento degli abbattimenti presso i Giardini dell'Arena (parte 1).



Fig. 2. Inquadramento degli abbattimenti presso i Giardini dell'Arena (parte 2).

ALLEGATO 2

Schede di rilievo VTA approfondito

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 04/11/2020	Codice area/sito: 9991668/67	Specie: <i>Acer pseudoplatanus</i>
Comune: Padova	Via: Garibaldi (Arena)	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocornico	Diametro (a 1,30 m): 46 cm	Altezza: >15 m

ANALISI VISIVA									
Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata	x	cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità		cavità	x	carie		fabbric. a m	3
strozzanti		carpofori	x	carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		neoplasie		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato per cedimento		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R49)			
Altezza	250 cm	Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione	190 s	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma care	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico.. Presenza carpofori *agroclybe aegerita* su fusto e colletto. Pianta con diffusi processi di carie, ridotte aspettative vita. cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile

IL PROFESSIONISTA



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 04/11/2020	Codice area/sito: 9991668/72	Specie: <i>Celtis australis</i>
Comune: Padova	Via: Garibaldi (Arena)	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocomico	Diametro (a 1,30 m): 48 cm	Altezza: >15 m

ANALISI VISIVA									
Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare		aiuola	x
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti		area verde	
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	1
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata	x	cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni		muro a m.	2,0
carie		cavità		cavità	x	carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori	x	carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		neoplasie		corteccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato per cedimento		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R17 e R18)			
Altezza	5 cm	Altezza	170 cm
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione	210 sw	Posizione	210 sw

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. ampia cavità non compartimentata. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto in quota. Cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile

IL PROFESSIONISTA



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 18/11/2020	Codice area/sito: 9991668/73	Specie: <i>Celtis australis</i>
Comune: Padova	Via: Garibaldi (Arena)	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocomico	Diametro (a 1,30 m): 61 cm	Altezza: >15 m

ANALISI VISIVA						
Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito		
non visibili	x regolare	x regolare	regolare	aiuola		x
visibili	forma anomala	forma anomala	con difetti	area verde		
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	viabilità a m.		1
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	x strada a m.		
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei		
morte	carie	x carie	x lesioni	muro a m.		
carie	cavità	cavità	x carie	fabbric. a m		1
strozzanti	carpofori	x carpofori	cavità	sottoservizi		
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli		
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi		
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x Pavimentaz.		
crepe terreno	neoplasie	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x		
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R5 e R6)			
Altezza	220 cm	Altezza	5 cm
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione	330 n	Posizione	350 n

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. ampia cavità al fusto e ampie sacche di carie in espansione dall'apparato radicale. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto. Cure colturali di contenimento non riducono il rischio ad un livello accettabile.

IL PROFESSIONISTA





SCHEDE VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 04/11/2020	Codice area/sito: 9991668/96	Specie: <i>Celtis occidentalis</i>
Comune: Padova	Via: Garibaldi (Arena)	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocomico	Diametro (a 1,30 m): 84 cm	Altezza: >15 m

ANALISI VISIVA						
Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito		
non visibili	x regolare	x regolare	regolare	aiuola		x
visibili	forma anomala	forma anomala	con difetti	area verde		
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	viabilità a m.		1
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	x strada a m.		
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei		
morte	carie	x carie	x lesioni	muro a m.		
carie	cavità	x cavità	x carie	fabbric. a m.		
strozzanti	carpofori	x carpofori	cavità	sottoservizi		
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli		
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi		
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x Pavimentaz.		
crepe terreno	neoplasie	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x		
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	seccume non fisiologico			


ANALISI STRUMENTALE (R26, R27, R28, R29 e R30)			
Altezza	vedi resi allegati	Altezza	
Inclinazione	vedi resi allegati	Inclinazione	
Posizione	vedi resi allegati	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. rilevata estesa cavità al fusto causa rimozione branca. presenza carpofori *Amillaria* spp alla base. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto .

IL PROFESSIONISTA

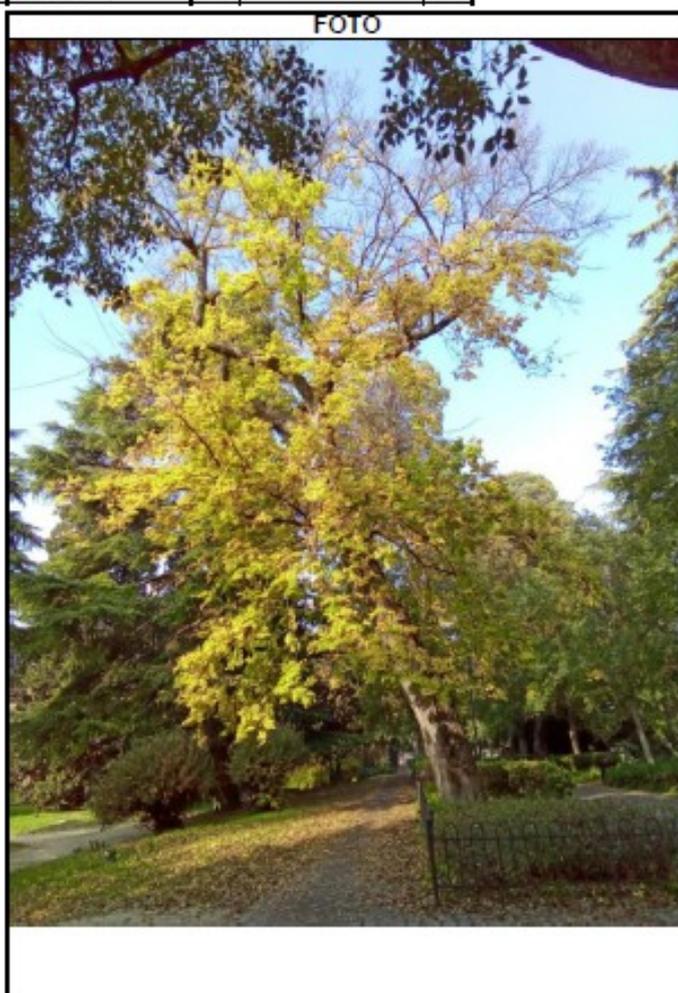

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA											
Data: 04/11/2020		Codice area/sito: 9991668/108			Specie: <i>Celtis australis</i>						
Comune: Padova			Via: Garibaldi (Arena)		Pos. Sociale: dominante						
Portamento: monocomico			Diametro (a 1,30 m): 71 cm			Altezza: >15 m					
ANALISI VISIVA											
Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito							
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola	x						
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	area verde							
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.	2						
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	x strada a m.							
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei							
morte	carie	x carie	lesioni	muro a m.							
carie	cavità	x cavità	x carie	fabbric. a m.							
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi							
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli							
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi							
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x Pavimentaz.							
crepe terreno	neoplasie	corteccia inclusa	x secco fisiologico								
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	secco non fisiologico								
ANALISI STRUMENTALE (R31, R32 e R33)											
Altezza	vedi resi allegati		Altezza								
Inclinazione	vedi resi allegati		Inclinazione								
Posizione	vedi resi allegati		Posizione								
VALUTAZIONE FINALE				FOTO							
mantenere											
potare											
consolidare											
eliminare/abbattere								X			
concimare											
conferma carie											
controllo ogni anni											
CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO											
A											
B											
C											
C/D											
D				X							
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO											
<p>Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. ampia cavità alla base e nel cilindro centrale presumibilmente in salita da apparato radicale. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto .</p>											
IL PROFESSIONISTA											
 											

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 02/11/2020	Codice area/sito: 9991668/160	Specie: <i>Prunus avium</i>
Comune: Padova	Via: Garibaldi (Arena)	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocomico	Diametro (a 1,30 m): 33 cm	Altezza: < 7 m

ANALISI VISIVA						
Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito		
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola		
visibili	forma anomala	x forma anomala	x con difetti	x area verde		
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.	0	
superficiali	lesioni	deviato	sbilanciata	x strada a m.		
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei		
morte	carie	x carie	lesioni	x muro a m.		
carie	cavità	x cavità	x carie	fabbric. a m.		
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi		
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli		
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi		
asimmetria	essudati	essudati	monconi	Pavimentaz.		
crepe terreno	neoplasie	corteccia inclusa	x secco fisiologico			
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	secco non fisiologico			


ANALISI STRUMENTALE			
Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Portamento compromesso; le aspettative vita risultano ridotte e condizionate da gravi problemi strutturali (rimane una branca sbilanciata e affetta da gommosi parassitaria), con rischio di rottura al castello. Albero gravemente deperiente

IL PROFESSIONISTA

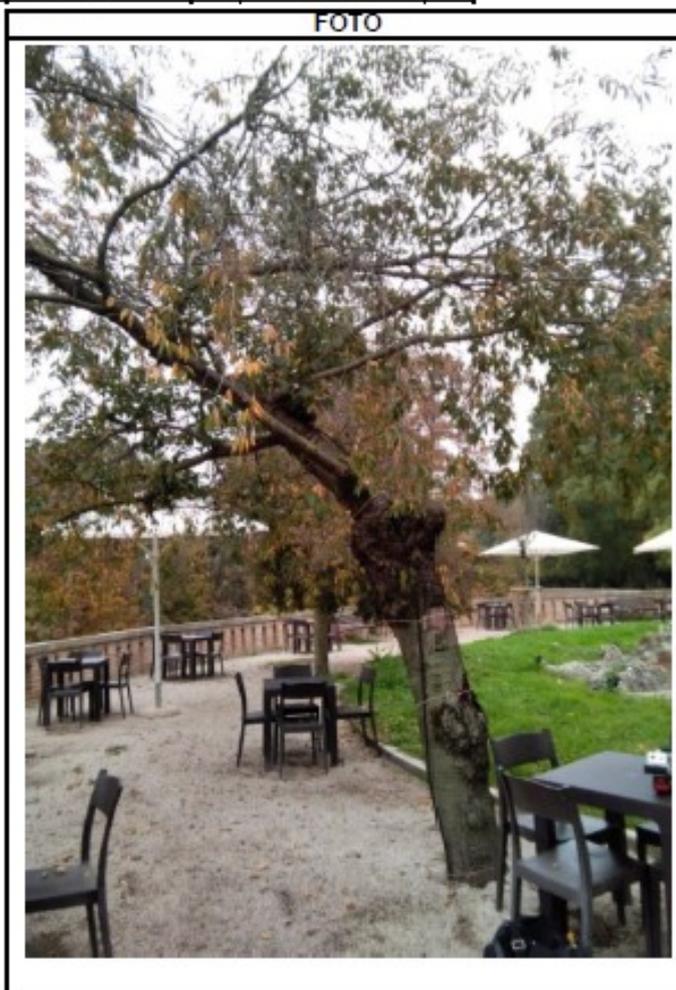

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA									
Data: 15/11/2020	Codice area/sito: 9992393/2		Specie: <i>Polpulus nigra v. italica</i>						
Comune: Padova		Via: C.so Garibaldi		Pos. Sociale: dominante					
Portamento: monocomico		Diametro (a 1,30 m): 79 cm			Altezza: >15 m				
ANALISI VISIVA									
Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse	x	lesioni		capitozzata	x	cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m.	
strozzanti		carpofori	x	carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	3
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		neoplasie		corteccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato per cedimento		seccume non fisiologico			
ANALISI STRUMENTALE (R4 e R5)									
Altezza	vedi resi allegati		Altezza						
Inclinazione	vedi resi allegati		Inclinazione						
Posizione	vedi resi allegati		Posizione						
VALUTAZIONE FINALE			FOTO						
mantenere									
potare									
consolidare									
eliminare/abbattere	X								
concimare									
conferma carie									
controllo ogni anni									
CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO									
A									
B									
C									
C/D									
D		X							
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO									
<p>Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario compromesso. Presenza carpofori di <i>agroclybe aegerita</i> al colletto. Assenza contrafforti. Aspettative di vita condizionate dai gravi problemi fitosanitari</p>									
IL PROFESSIONISTA									
									

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 15/11/2020	Codice area/sito: 9992393/3	Specie: <i>Populus nigra v. italica</i>
Comune: Padova	Via: C.so Garibaldi	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocornico	Diametro (a 1,30 m): 118 cm	Altezza: >15 m

ANALISI VISIVA							
Radici		Colletto		Fusto		Chioma	Sito
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare	aiuola
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti	area verde x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	viabilità a m.
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata	strada a m.
lesioni		aree depresse	x	lesioni		capitozzata	cavi aerei
morte		carie		carie	x	lesioni	muro a m.
carie		cavità		cavità	x	carie	fabbric. a m
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità	sottoservizi
carpofori		insetti		insetti		carpofori	Altri ostacoli 3
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo	Scavi
asimmetria		essudati		essudati		monconi	Pavimentaz.
crepe terreno		neoplasie		corteccia inclusa		secume fisiologico	x
		radice reiteraz. disseccate		inclinato per cedimento		secume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE (R6, R7 e R8)			
Altezza	vedi resi allegati	Altezza	
Inclinazione	vedi resi allegati	Inclinazione	
Posizione	vedi resi allegati	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario compromesso. Ampia cavità interna al colletto e fusto. Cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile

IL PROFESSIONISTA




SCHEMA VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 18/11/2020	Codice area/sito: 9991684/8	Specie: <i>Acer platanoides</i>
Comune: Padova	Via: Porciglia	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocomico	Diametro (a 1,30 m): 56 cm	Altezza: >15 m

ANALISI VISIVA							
Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito			
non visibili	regolare	x regolare	regolare	regolare	aiuola		
visibili	x forma anomala	forma anomala	con difetti		area verde	x	
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta		viabilità a m.		
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	x	strada a m.		
lesioni	aree depresse	lesioni	capitozzata		cavi aerei		
morte	carie	carie	lesioni	x	muro a m.		
carie	cavità	cavità	carie		fabbric. a m	2	
strozzanti	x carpofori	carpofori	x cavità		sottoservizi		
carpofori	insetti	insetti	carpofori	x	Altri ostacoli		
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo		Scavi		
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x	Pavimentaz.		
crepe terreno	neoplasie	corcecia inclusa	secume fisiologico	x			
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	secume non fisiologico	x			


ANALISI STRUMENTALE			
Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico.. pianta con diffusi rami secchi e carpofori di saprofiti su branche primarie. Radici strozzanti. Aspettative di vita condizionate dai gravi problemi fitosanitari

IL PROFESSIONISTA

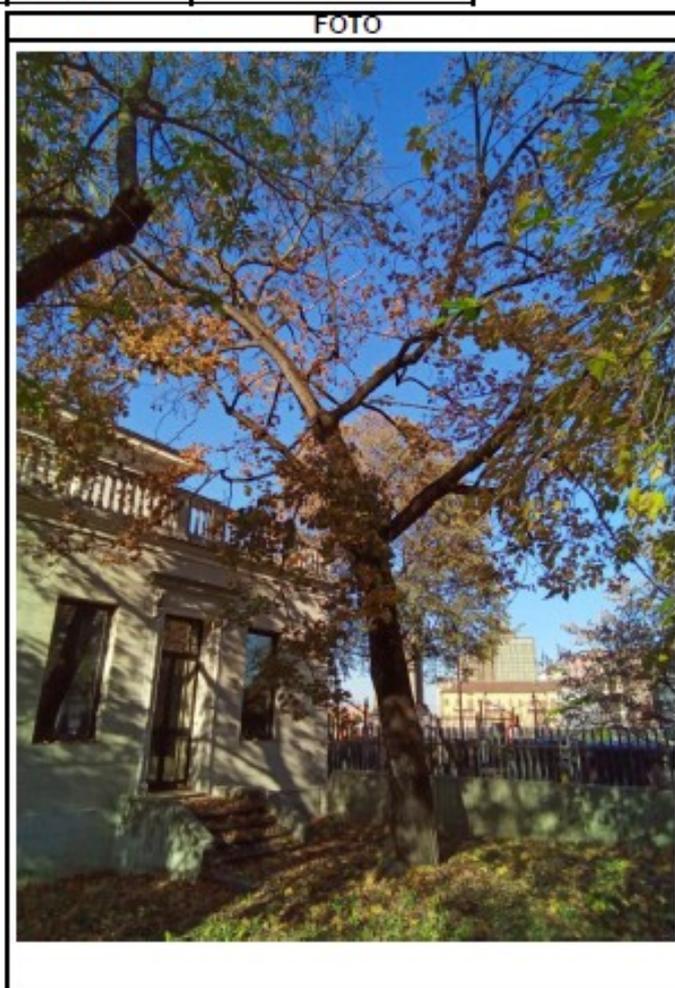

DATI ALBERO (ID: 35694)	
Specie:	Ponciro
Data ult. mod. scheda Albero:	05/11/2020 10:20:00
Codice TAG:	143262087799064
Data/Anno impianto:	SCONOSCIUTO
Sito di impianto:	
Pavimento filtrante:	NO
Palo tutore:	NO
Protezione urti:	NO
Bersaglio caduta:	SI
Irrigazione:	NO
Attr. nuovo nato:	NO
Donazione albero:	NO



Note:

DATI CONDIZIONE (ID: 109237)			
Data rilievo:	05/11/2020	Stato fitosanitario:	4 MORTA
Altezza classe:	minore di 7	Diametro in cm:	19
Profondità chioma:	1	Diametro chioma:	2
Radici:		Conformazione:	INCLINATA/SBILANCIATA
Classe ricontrollo:	D	Freq. ricontr. anni:	
Note:			

CHECKLIST CONDIZIONE (ID: 109237)			SI	NO
Abbattimento			X	
Rimozione ceppaia			X	
Potatura di innalzamento				X
Potatura di formazione				X
Potatura di rimonda				X
potatura di riduzione				X
Eliminazione palo tutore				X
Posa protezione urti				X
VTA visivo				X
VTA strumentale				X
VTA str. dendrodensimetro				X
VTA str. tomografia				X
VTA str. pulling-test				X

MANUTENZIONE	ID	PREVISTA IL	ESEGUITA IL	MANUTENTORE
VTA visivo	98189	26/09/2020	05/11/2020	BORGATO MAURO
Abbattimento pianta	121417			
Rimozione ceppaia	121418			